

〔 表面 〕

試験が始まる前にこの頁に書いてあることをよく読んでください。
(裏面は試験問題になっているので、指示があるまで見てはいけません)

第一種電気工事士 技能試験〔試験時間 60分〕

＜＜ 注意事項 ＞＞

1. 受験番号札に受験番号及び氏名を記入し、試験終了後、作品にしっかりと取り付けてください。取り付け位置は、どこでも結構です。
2. 試験終了後、作業を続けている場合は、失格となります。

＜＜ 支給材料等の確認 ＞＞

試験開始前に監督員が指示しますので、指示に従って与えられた材料等を下記の材料表と必ず照合し、材料の不良や不足等があれば監督員に申し出てください。

試験開始後の支給材料の交換には、一切応じられませんので、材料確認の時間内に必ず確認してください。
なお、監督員の指示があるまで照合しないでください。

材 料	
1. 高圧絶縁電線 (KIP), 8mm ² , 長さ約 600mm	1 本
2. 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形, 2.0mm, 3 心, 長さ約 400mm	1 本
3. 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形, 1.6mm, 3 心, 長さ約 500mm	1 本
4. 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形, 1.6mm, 2 心, 長さ約 850mm	1 本
5. 600V ビニル絶縁電線, 5.5mm ² , 黒色, 長さ約 600mm	1 本
6. 600V ビニル絶縁電線, 5.5mm ² , 緑色, 長さ約 150mm	1 本
7. 600V ビニル絶縁電線, 1.6mm, 黒色, 長さ約 300mm	1 本
8. 600V ビニル絶縁電線, 1.6mm, 白色, 長さ約 300mm	1 本
9. 端子台 (変圧器の代用), 2P (ねじ締め端子 4 箇所)	3 個
10. 端子台 (開閉器の代用), 3P (ねじ締め端子 6 箇所)	1 個
11. ランプレセプタクル (カバーなし)	1 個
12. ジョイントボックス (アウトレットボックス 19mm 3 箇所, 25mm 2 箇所 ノックアウト打抜き済み)	1 個
13. 合成樹脂製可とう電線管 (PF16), 長さ約 70mm	1 本
14. 合成樹脂製可とう電線管用ボックスコネクタ (PF16)	1 個
15. ゴムブッシング (19)	2 個
16. ゴムブッシング (25)	2 個
17. リングスリーブ (小)	(予備品を含む) 8 個
・ 受験番号札	1 枚
・ ビニル袋	1 枚

＜＜ 追加支給について ＞＞

ランプレセプタクル用端子ねじ及びリングスリーブは、作業のやり直し等により不足が生じた場合、申し出(挙手をする)があれば追加支給します。


技能試験問題 [試験時間 60分]

図1に示す配線工事を与えられた全ての材料(予備品を除く)を使用し、**＜施工条件＞**に従って完成させなさい。

なお、

1. 変圧器及び開閉器は端子台で代用する。
2. ———— で示した部分は施工を省略する。
3. 電線接続箇所のテープ巻きや絶縁キャップによる絶縁処理は省略する。
4. ジョイントボックス（アウトレットボックス）の接地工事は省略する。
5. 作品は保護板（板紙）に取り付けられないものとする。

図 1. 配線図

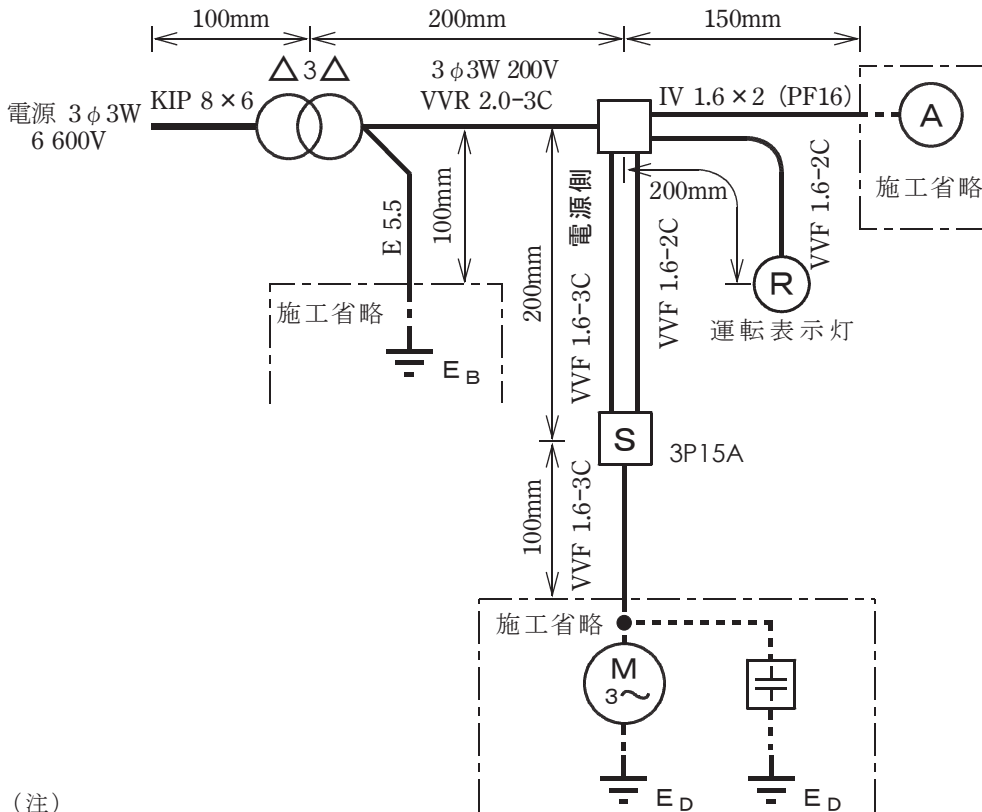

(注)

1. 図記号は、原則としてJIS C 0617-1～13及び JIS C 0303:2000に準拠して示してある。
また、作業に直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
2. (R) は、ランプレセプタクルを示す。

図 2. 変圧器代用の端子台説明図

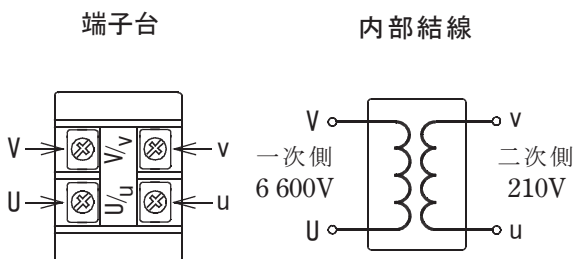


図3. 開閉器代用の端子台説明図


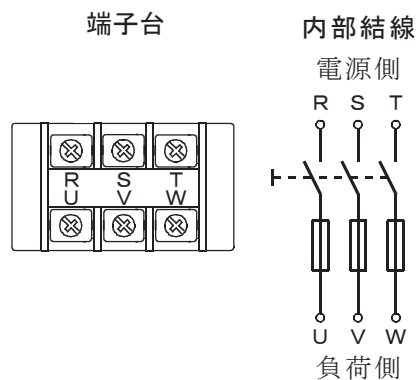


図 4. 変圧器結線図

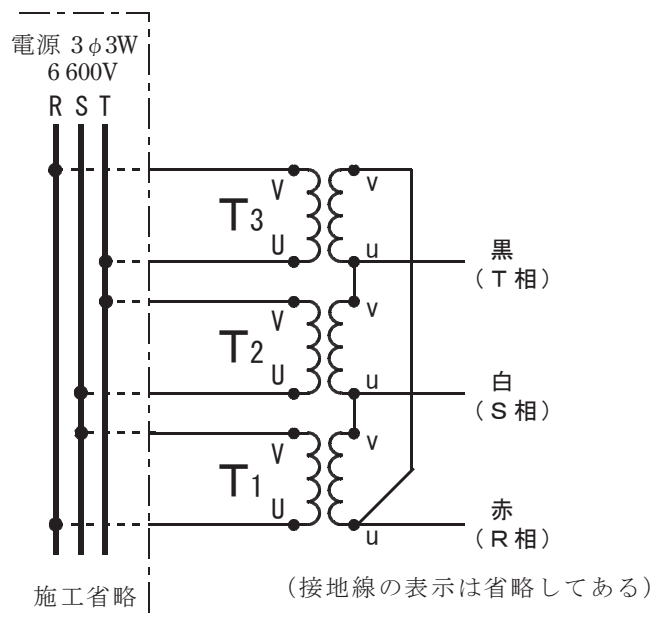


< 施工条件 >

1. 配線及び器具の配置は、図 1 に従って行うこと。
2. 変圧器代用の端子台は、図 2 に従って使用すること。
3. 開閉器代用の端子台は、図 3 に従って使用すること。
4. 変圧器代用の端子台の結線及び配置は、図 4 に従い、かつ、次のように行うこと。
 - ①接地線は、変圧器 T₁ の v 端子に結線する。
 - ②変圧器代用の端子台の二次側端子のわたり線は、1V5.5mm² (黒色) を使用する。
5. 電流計は、変圧器二次側の S 相に接続すること。
6. 運転表示灯は、開閉器負荷側の U 相と V 相間に接続すること。
7. 電線の色別 (ケーブルの場合は絶縁被覆の色) は、次によること。
 - ①接地線は、緑色を使用する。
 - ②接地側電線は、電流計の回路及びわたり線を除きすべて白色を使用する。
 - ③変圧器の二次側の配線は、わたり線を除き R 相に赤色、S 相に白色、T 相に黒色を使用する。
 - ④開閉器の負荷側から電動機に至る配線は、U 相に赤色、V 相に白色、W 相に黒色を使用する。
 - ⑤ランプレセプタクルの受金ねじ部の端子には、白色の電線を結線する。
8. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設け、リングスリーブによる接続とすること。
9. ジョイントボックスは、打抜き済みの穴だけをすべて使用すること。
10. 電線管用ボックスコネクタは、ジョイントボックス側に取り付けること。

Diagram illustrating the wiring connections for the KIP 8mm² terminal block. The diagram shows three terminal blocks (T₁, T₂, T₃) connected to a central distribution box. The terminal blocks are labeled with V_φ and U_φ terminals. The distribution box has terminals for VVF 1.6-3C, VVF 1.6-2C, and VVF 2.0-3C. The wiring includes IV 5.5mm² and IV 1.6×2 (PF16) cables. A note indicates that the white wire should be connected to the terminal at the metal nut part (受金ねじ部の端子に白).

【複線図】

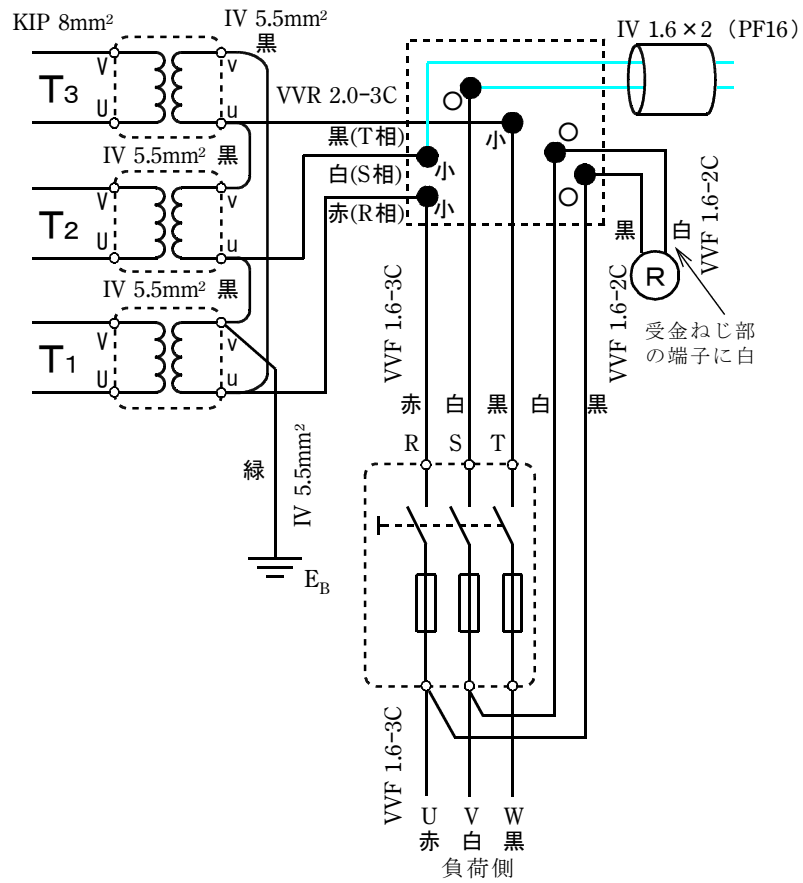

【正解作品例】

